

HITSAUSKONEEN KÄYTTÖOHJE

TIG-/PUIKKOHITSAUSINVERTTERI

Kiitos, että ostit tuotteemme. Lue tämä opas huolellisesti, jotta käytät sitä

oikein.

Käännös alkuperäisestä ohjeesta.

Turvallisuus



Noudata tarvittavia toimenpiteitä välttyäksesi vahingoilta. Lisätietoja saat valmistajan suositusten mukaisesta käyttäjän turvallisuusoppaasta.

Sähköiskuvaara – voi johtaa kuolemaan!!

Kytke maadoitus voimassa olevien standardien mukaisesti.

Sähköosien ja elektrodin koskettaminen paljain käsin tai märillä käsineillä tai vaatteilla on kielletty.

Varmista, että eristäydyt maasta ja työpajasta.

Varmista, että olet turvallisessa paikassa.

Kaasu voi olla haitallista terveydelle!

Älä altista itseäsi kaasulle.

Käytä kohdepoistoa kaarihitsauksen aikana, jotta et hengitä kaasuja.

Hitsauskaari vahingoittaa silmiä ja polttaa ihoa.

Käytä asianmukaista naamaria ja suodatinta. Käytä silmien- ja kehonsuojausta.

Käytä asianmukaista suojausta tai verhoa sivullisten suojelemiseksi.

Tulipalo

Hitsauskipinä voi aiheuttaa tulipalon. Varmista, ettei alueella ole palavaa materiaalia.

Melu voi vahingoittaa kuuloa.

Käytä kuulonsuojaimia tai muuta keinoa kuulon suojelemiseksi.

Varoita sivullisia kovasta melusta.

Toimintahäiriön sattuessa pyydä apua asiantuntijalta

Jos asennuksessa ja käytössä ilmenee ongelmia, tarkasta tämän oppaan kohdat.

Jos et täysin ymmärrä oppaan ohjeita tai et pysty ratkaisemaan ongelmaa oppaan avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai

huoltokeskukseemme, jotta saat asiantuntijan apua.



HUOMIO!

Laitteen kanssa on käytettävä pintavuotosuojaa!!

Tietoja laitteesta

Laite on tasasuuntaaja, joka sisältää kehittynytä invertteriteknologiaa.

Kaasuhitsauskoneet hyötyvät invertterivirtalähteistä ja -osista. Hitsausvirtalähteessä on MOSFET, joka siirtää 50 tai 60 hertsin taajuuden 100 kilohertsin taajuuteen, vähentää jännitettä ja kommutoi, ja luo korkean tehon jännitteen PWM-teknikan avulla. Koska päämuuntajan paino ja tilavuus on pienempi, tehokkuus kasvaa 30 prosentilla. Invertterilaitteiden käyttöä pidetään hitsausteollisuuden vallankumouksena.

Hitsausvirtalähde toimii tehokkaammin ja keskittyneemmin, ja kaari on vakaampi. Kun elektrodi ja työkappale kohtaavat, elektrodi vastaa nopeammin. Tämä tarkoittaa, että hitsauslaitteille voidaan antaa eri dynaamisia ominaisuuksia ja jopa kaarta voidaan tarvittaessa pehmentää tai koventaa.

TIG-hitsauslaite muodostaa kaaren helposti. Valittavissa on kaaren muodostusvirta, kaaren lopetusvirta, hitsausvirta, perusvirta, virran nousuaika, virran laskuaika, kaasun viiveaika ja jatkuva mukautuminen. Lisäksi pulssitiheyttä ja pulssin tehoa voidaan säätää erikseen. Kaaren muodostumista, lopetusta ja ylläpitoa säädetään automaattisesti, jotta saadaan hyvälaatuinen hitsi. Laite soveltuu erityisesti polkupyöräteollisuuteen.

Monikäyttöinen laite sopii ruostumattoman teräksen, hiiliteräksen, kuparin ja muiden värimetallien hitsaamiseen ja sitä voidaan käyttää myös perinteiseen hitsaukseen. Siirtoteho on yli 85 %.



HUOMIO!

Laitetta käytetään pääasiassa teollisuudessa. Se tuottaa radioaloja, joten työntekijän on käytettävä asianmukaisia suojaimia.

TIEDOT


Malli Tiedot	HP-160L	HP-180L	HP-200L	HP-250L
Jännite (V)	Yksivaihe, 230 V vaihtovirta±15 %			
Taajuus (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Nimellisvirta (A)	15, 1	17	19	28
Kuormittamaton jännite (V)	56	56	56	56
Lähtövirta (A)	20~160	20~180	20~200	20~250
Nimellistyöjännite (V)	16, 4	17, 2	18	20
Tehonsäätö (A)	—	—	—	—
Kuormitus (%)	60	60	60	60
Häviö	40	40	40	40
Kaari	Suurtaajuus	Suurtaajuus	Suurtaajuus	Suurtaajuus
Tehokkuus (%)	85	85	85	85
Tehokerroin	0, 73	0, 73	0, 73	0, 73
Eristysluokka	F	F	F	F
Kotelointiluokka	IP21	IP21	IP21	IP21
Paino (kg)	9	9	9	9
Mitat (mm)	400 × 165 × 315	400 × 165 × 315	400 × 165 × 315	400 × 165 × 315

ASENNUS

Laitteessa on jännitteen kompensointitoiminto. Se toimii normaalisti, vaikka jännite vaihtelee $\pm 15\%$ nimellisjännitteestä.

Jos käytät pitkää johtoa, käytä sopivaa halkaisijaa, jotta jännitehäviö ei ole liian suuri. Liian pitkä johto voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn. Suosittelemme käyttämään määritettyä johtopituutta.

1. Varmista, ettei laitteen jäähytysaukoissa ole tukoksia, jotta jäähytysjärjestelmä toimii oikein.
2. Varmista, että suojavaasun liitokset ovat tiiviitä. Kaasu kulkee pullossa paineensäätimeen ja letkuun. Kiinnitä letkut kiristimillä tai vastaavilla, jotta argon ei vuoda ulos ja ilma sisälle.
3. Käytä induktiokaapelia kotelon maadoittamiseen, jonka halkaisija on vähintään 6 mm². Kytke maadoituskaapeli laitteen takana olevaan maadoitusruuviin.
4. Kytke hitsauspoltin tai elektrodipidike kuvan mukaisesti. Puikkohitsauksessa: Varmista, että johto, pidike ja pistoke on kytketty maahan. Aseta pistoke miinusliittimeen ja kiinnitä väentämällä myötäpäivään. Kaarihitsauksessa: Liitä hitsauspistoolin kaasu-sähköpistoke etupaneelin liittimeen ja väänä myötäpäivään. Liitä pistoolin ilmakatkaisija etupaneelin liittimeen ja kiinnitä ruuvi.
5. Aseta pistoke etupaneelin positiiviseen liittimeen ja kiinnitä väentämällä myötäpäivään. Kiinnitä maadoituspuristin työkappaleeseen.
6. Kytke virtajohto jännitteen mukaiseen virtalähteeseen. Varmista, että virtalähde on oikeanlainen ja että sen jännite on sallituissa rajoissa. Kun yllä olevat kohdat on suoritettu, asennus on valmis.

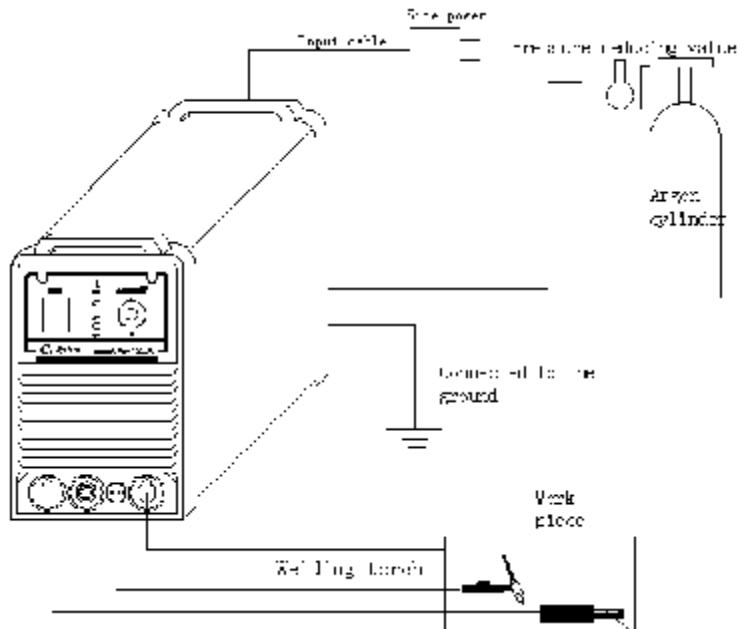

Varoitus!

 Varmista ennen kytkemistä, että virta on katkaistu. Oikea järjestys on kytkeä hitsauskaapeli ja maadoituskaapeli ensin laitteeseen ja varmistaa, että ne ovat kunnolla kiinni. Sen jälkeen kytketään virtalähde.

HP-200A:



Yllä oleva kuva on viitteellinen. Jos opas poikkeaa omasta laitteestasi, noudata laitteesi merkintöjä.

KÄYTÖ

TIG-HITSAUS

1. Kytke virta takapaneelin kytkimestä. Näyttö sytyy ja puhallin käynnistyy.
2. Avaa argonpullon venttiili. Säädä paineensäädin oikeaan asetukseen.
3. Paina polttimen kytkintä. Magneettiventtiili aukeaa. Voit kuulla kaaren muodostumisen ääniä. Samalla argonia virtaa ulos polttimesta. HUOMAA: Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä polttimen kytkintä on painettava useita sekunteja, jotta ilma poistuu letkuista. Kun hitsaus on suoritettu, argonia virtaa polttimesta vielä useita sekunteja hitsin suojaamiseksi jäähymisen aikana. Pidä poltin hitsin yllä vähän aikaa kaaren sammuttua.
4. Aseta sopiva hitsausvirta ja varmista, että se riittää työkappaleen paksuuteen ja prosessin vaatimuksiin nähden.

5. Pidä elektrodi 2–4 mm:n päässä työkappaleesta, paina säätinuppia ja sytytä kaari lyhyesti. Hitsauslaite on nyt käyttövalmis.

PUIKKOHITSAUS

1. Kytke virta etupaneelin kytkimestä. Puhallin käynnistyy.
2. Varmista, että etupaneelin kytkin on ala-asennossa. Impulssin siirtokatkaisin ja virran kaltevuusajan säätö poistuvat käytöstä.
3. Varmista, että hitsausvirta on työkappaleen paksuuteen nähden sopiva.



Varoitus!

Laitteen virtajohdon irrottaminen kesken käytön on kiellettyä. Se voi aiheuttaa hengenvaaraa ja laitevahinkoja.

HUOMAUTUKSET JA EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET



1. Ympäristö

- 1) Laitetta voidaan käyttää kuivassa tilassa, jonka kosteus on enintään 90 %.
- 2) Ympäristölämpötila 10–40 astetta.
- 3) Vältä hitsamasta suorassa auringonvallossa tai tihkusateessa.
- 4) Älä käytä laitetta tilassa, jonka ilmassa on sähköä johtavaa pölyä tai syövyttävä kaasua.
- 5) Vältä kaasuhitsausta voimakkaassa ilmavirrassa.

2. Turvallisuus

Hitsauslaitteessa on ylijännite-, virta- ja ylikuumenemissuojat. Kun laitteen jännite, lähtövirta tai lämpötila ylittää nimellisarvot, laite lakkaa toimimasta automaattisesti. Koska hitsauslaite voi vaurioitua yllä olevista ongelmista, huomioi seuraavat seikat:

1) Työalueen riittävä ilmanvaihto

Hitsauslaite on tehokas kone, joka käyttää paljon virtaa. Siksi laite tarvitsee lisäjäähdystä. Laitteessa on sisäänrakennettu puhallin, joka jäähdyytää sitä. Varmista, ettei ilmanottoaukkoja ole peitetty ja että niillä on vähintään 30 cm tyhjää tilaa. Varmista, että työalueen ilmanvaihto on riittävä. Tämä on tärkeää laitteen suoritustehon ja

pitkäikäisyyden kannalta.

2) Älä ylikuormita laitetta

Valvo käytettävissä olevaa virtamääräätä.

Varmista, ettei hitsausvirta ylitä käytettävissä olevaa virtamääräätä.

Ylikuormittaminen vaurioittaa laitetta ja se voi syttyä tuleen.

3) Ei ylijännitettä

Laitteen jännitteet löydät teknisistä tiedoista. Automaattinen jännitteiden kompensointipiiri pitää huolen, että hitsausvirta pysyy sallituissa rajoissa. Jos jännite ylittää suurimman sallitun jännitteen, laitteen osat vaurioituvat. Siksi käyttäjän on tehtävä tarvittavat ehkäisevät toimenpiteet.

- 4) Laitteen takana on maadoitusruuvi, joka on merkity maadoitusmerkinnällä. Kotelo on maadoitettava huolellisesti maadoituskaapelilla, jonka halkaisija on vähintään 6 mm^2 , jotta vältytään staattiselta sähköltä ja sähkövuodoilta.
- 5) Jos hitsusaika ylittää rajoituksen, hitsauslaite lakkaa toimimasta varotoimenpiteenä. Koska laite on ylikuumentunut, lämpötilakatkaisin on asennossa ON ja ilmaisin palaa punaisena. Tällöin ei tarvitse irrottaa pistotulppaa, koska silloin puhallin ei jäähdytä laitetta. Kun ilmaisin sammuu ja lämpötila laskee tavalliselle tasolle, hitsausta voidaan jatkaa.

USEIN KYSYTÄTYT KYSYMYKSET

Varusteet, hitsausmateriaalit, ympäristötekijät ja virransaannit vaikuttavat hitsaukseen. Pidä hitsausympäristö kunnossa.

A Mustia jälkiä hitsissä

Hitsin hapettumista ei ole estetty. Tarkasta seuraavat:

1. Varmista, että argonpullon venttiili on avattu ja että pullossa on tarpeeksi painetta. Pullo on täytettävä, jos sen paine on alle 0,5 MPa.
2. Tarkasta, että virtausta on tarpeeksi. Kaasun säätämiseksi voit säädellä virtausta hitsausvirran mukaan. Liian alhainen virtaus voi aiheuttaa mustia pisteitä, koska suojaakaasua on liian vähän hitsin suojaamiseksi. Suosittelemme, että argonin virtaukseksi säädetään vähintään 5 l/min.
3. Tarkasta, onko polttimessa tukos.
4. Jos kaasun piiri ei ole ilmatiivis tai kaasu ei ole puhdasta, hitsin laatu voi kärsiä.
5. Voimakas ilmavirta työpisteellä voi alentaa hitsin laatua.

B Kaaren ai kaansaamisen on vaikeaa ja se keskeytyy helposti

1. Varmista, että volframielektrodi on hyvälaatuinen.
2. Hio elektrodin pää kartion muotoiseksi. Jos elektrodin pää ei hiota, kaari ei syty kunnolla ja se voi olla epävakaa.

C Lähtövirta ei vastaa nimellisiä saroja:

Kun jännite poikkeaa nimellisarvosta, lähtövirta ei ole sama kuin nimellisvirta. Kun jännite on alempi kuin nimellisarvo, enimmäislähtövirta voi olla alhaisempi kuin nimellisvirta.

D Jännite ei tasaannu, kun laite on käytössä.

Tarkasta seuraavat tekijät:

1. Sähköverkon jännite vaihtelee.
2. Sähköverkossa on häiriötä tai jokin muu laite häiritsee sitä.

E Pui kkohi t saukcessa ai heut uu l i i kaa r o i skei t a.

1. Virta voi olla liian korkea ja elektrodiin halkaisija liian pieni.
2. Lähtöliittimen napaisuus on kytketty väärin. Napaisuuden on oltava kytketty toisin pään normaaliihin tekniikkaan verrattuna, mikä tarkoittaa, että elektrodipidike kytketään virtalähteentilaisuuteen ja työkappaleen positiiviseen liittimeen. Kytke napaisuus toisin pään.

YLLÄPITO



HUOMIO!

Sammuta virta ennen huoltoa ja tarkastuksia. Irrota pistotulppa ennen kotelon avaamista.

1. Poista pöly puhtaalla ja kuivalla paineilmalla säännöllisesti. Jos hitsauslaitetta käytetään tilassa, jossa on savua ja saasteita ilmassa, pöly on poistettava päivittäin.
2. Ilmanpaine ei saa olla liian kova, jotta laitteen sisällä olevat pienet osat eivät vaurioidu.
3. Tarkasta hitsauslaitteen johtimet säännöllisesti ja varmista, että ne on kytketty oikein ja kireästi (etenkin kiinni painettavat liittimet ja osat).
Jos löydät löysällä olevia johtimia, puhdista ne ja kiinnitä ne kunnolla.
4. Pidä laite poissa veden lähettyviltä. Jos laite kastuu, kuivaa se ja tarkasta laitteen eristys.
5. Jos hitsauslaitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa se myyntipakkaukseen ja säilytä sitä kuivassa tilassa.

ENNEN KUIN TARKISTAT



VAROITUS

Kokeilut ja huolimattomat korjaukset voivat johtaa laitteen toimimattomuuteen ja vaikeuttavat tarkastuksia ja korjauksia. Paljaissa osissa on hengenvaarallinen jännite, kun laite on sähköistetty. Suora ja epäsuora kosketus johtaa sähköiskuun. Vakava sähköisku johtaa kuolemaan.



Vika	Ratkaisu
Virtailmaisin ei syty, puhallin ei toimi ja hitsausvirtaa ei ole.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Virta on katkaistu kytkimest . 2. Tarkasta s hk#verkon toiminta. 3. Tarkasta, ett virtajohto on kytketty.
Virtailmaisin syttyy, puhallin ei toimi tai py#rii pari kierrosta ja hitsausvirtaa ei ole.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laite on liitetty 380 voltin s hk#verkkoon ja suojaipiiri on lauennut. Kytke laite 240 voltin verkkoon ja kokeile uudelleen. 2. 240 voltin j nnite ei ole vaka (virtajohto on liian ohut) tai virtajohto on kytketty s hk#verkkoon ja se on johtanut suojaipiirin laukeamiseen. Kyt paksumpaa s hk#johtoa ja kirist sytt#liittimet huolellisesti. Katkaise virta 2(3 minuutiksi ja kokeile uudelleen. 3. Katkaisimen ja virtapaneelin johto on l#ys ll . Kirist se. 4. Virtakatkaisimen k ytt minen useasti lyhyess ajassa johtaa suojaipiirin laukeamiseen. Katkaise virta 2(3 minuutiksi ja kokeile uudelleen. 5. Virtapaneelin 24 voltin rele ei ole sulkeutunut tai se on vaurioitunut. Tarkasta 24 voltin virtual hde ja rele. Jos rele on vaurioitunut, vaihda se samanlaiseen.
Puhallin toimii, ilmaisin ei syty ja kaaren syttymis nt ei kuulu. Kaari ei syty.	<ol style="list-style-type: none"> 1. VH-07-komponentin j nnitteen tulee olla noin 308 voltia tasavirtaa virtapaneelista MOS-piirilevyyyn. 2. MOS-piirilevyss on vihre ilmaisin. Jos se ei pala, j nnite puuttuu. Tarkasta vika ja ota yhteyst j lleenmyyjn. 3. Tarkasta liitinten liitos. 4. Tarkasta ohjauspiiri ja selvit vika tai ota yhteyst j lleenmyyjn. 5. Tarkasta polttimen ohjauskaapelin kunto.
Vikailmaisin ei pala, kaaren syttymis ni kuuluu, mutta hitsausvirtaa ei ole.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkasta polttimen johdon kunto. 2. Tarkasta maadoitusjohdon kunto ja liitos. 3. Elektrodin tai polttimen positiivinen liitin ei ole kytketty.
Vikailmaisin ei syty, kaaren syttymis ni ei kuulu, hitsin pyyhkiminen voi johtaa kaaren syttymiseen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaarimuuntajan johdin ei ole kytketty virtapaneeliin kunnolla, kirist se. 2. K rki on hapettunut tai liian kauanka ty#kappaleesta. Puhdista k rki tai muuta v limatkaksi noin 1 mm. 3. Kytkin (puikkko-/argonkaarihitsaus) on vaurioitunut, vaihda se. 4. Kaaren sytty miseen tarvittava osa on viallinen, vaihda se uuteen.
Vikailmaisin syttyy ja hitsausvirtaa ei ole.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Sammuta laite ja kytke virta p lle, kun vikailmaisin on sammunut. 2. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Odota 2(3 minuuttia (argonkaarihitsauksessa ei ole ylikuumenemissuoja). Inverteripiiri on viallinen. Ved MOS-piirilevyss olevaa p muuntajaa yl#s ja kokeile uudelleen. <ul style="list-style-type: none"> (1) Jos vikailmaisin palaa edelleen, sammuta laite ja ved kaaren virtual heen virransytt#liitint yl#s (l hell puhallinta) ja kokeile uudelleen. <ul style="list-style-type: none"> a. Jos vikailmaisin palaa edelleen, jokin transistori on viallinen. Vaihda viallinen transistori. b. Jos vikailmaisin ei pala, kaaren syttypiirilevy on viallinen. Vaihda se. (2) Jos vikailmaisin ei pala: <ul style="list-style-type: none"> a. Keskimm isen piirilevyn muuntaja voi olla viallinen. Mittaa p muuntajan induktanssi ja Q-tilavuus induktanssisillalla ($L=0,9$ (1,6 mH $Q>35$). Jos tilavuus on liian alhainen, vaihda muuntaja. b. Muuntajan toissijainen tasasuuntaaja on viallinen, selvit vika ja vaihda tasasuuntaaja samanlaiseen. 4. Palautuspiiri on viallinen.
L ht#virta ei tasaannu eik potentiometri pysty hallitsemaan sit .	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1K-potentiometri on viallinen, vaihda se. 2. Jossain liittimess on huono yhteys, tarkasta liitokset.
Roiskeita on liikaa ja elektrodi sy#ppy.	Elektrodi on kytketty v rin, vaihda maadoitusjohdin ja kahvan johto.

SVETSMASKINENS BRUKSANVISNING

TIG-/MMA-SVETSINVERTER

Tack för att du köpt vår produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant, så

den används rätt.

Översättning av de ursprungliga anvisningarna.

Säkerhet

Följ de nödvändiga åtgärderna för att undvika skador. Tilläggsinformation fås från tillverkarens rekommendationsenliga användar-säkerhetsguide.

Fara för elstöt – kan leda till dödsfall!

Anslut jordningen enligt de ikraftvarande standarderna.

Att röra de elektriska delarna och elektroderna med bara händer eller med våta handskar eller kläder är förbjudet.

Försäkra att du isolerar dig från marken och verkstaden.

Försäkra att du är på en säker plats.

Gas kan vara skadligt för hälsan.

Utsätt inte dig själv för gas.

Använd punktutsug under bågsvetsning så du inte andas in gaser.

Svetsbågen skadar ögon och bränner huden.

Använd lämplig ansiktsmask och filter. Använd ögon- och kroppsskydd.

Använd lämplig skyddsutrustning eller förhänge för att skydda obehöriga.

Eldsvåda

En svetsloppa kan förorsaka eldsvåda. Försäkra att det inte finns brandfarligt material på området.

Buller kan skada hörseln.

Använd hörselskydd eller liknande för att skydda hörseln.

Varna obehöriga om högljudda oväsendet.

Be om hjälp av en sakkunnig vid en funktionsstörning.

Om det uppstår problem vid installation eller bruk, granska då handbokens punkter.

Om du inte helt förstår handbokens instruktioner eller om du inte kan lösa problemet med hjälp av handboken, ta då

kontakt med återförsäljaren eller servicecentralen för att få sakkunnig hjälp.



OBSERVERA!

Med enheten bör användas krypskydd!

Information om enheten

Enheten är likriktare som innehåller avancerad inverterteknologi.

Gassvetsmaskiner har nytt av inverterströmkällorna och -delarna. Svetsströmkällan har en MOSFET som förflyttar 50 eller 60 hertz frekvensen till 100 kilohertz frekvens, minskar spänningen och kommuterar, och skapar hög effekts spänning med PWM-teknik. För att huvudtransformatorns vikt och volym är mindre, växer effekten med 30 procent. Bruket av inverterenheter ses som en revolution inom svetsningsteknologin.

Svetsströmkällan fungerar mer effektivt och fokuserat, och bågen är stadigare. Då elektroden och arbetsstycket träffar svarar elektroden snabbare. Detta betyder att man kan ge olika dynamiska egenskaper åt svetsapparater och bågen kan även mjuknas eller hårdnas vid behov.

TIG-svetsmaskinen bildar lätt en båge. Valmöjligheterna är bågens bildningsström, bågens slutström, svetsström, basström, strömmens stigtid, strömmens falltid, gasens fördröjningstid och fortlöpande anpassning. Dessutom kan pulsdensiteten och pulsens effekt justeras separat. Bågens bildning, slut och underhåll justeras automatiskt för att få svetsning av god kvalitet. Enheten lämpar sig speciellt till cykelindustrin.

Multifunktionella enheten lämpar sig för svetsning av rostfritt stål, koppar och andra icke-järnhaltiga metaller och kan även användas vid traditionell svetsning. Överföringseffekten över 85%.



OBSERVERA!

Enheten används i huvudsak inom industrin. Den producerar radiovågor så arbetaren bär använda lämplig skyddsutrustning.

INFORMATION


Modell Information	HP-160L	HP-180L	HP-200L	HP-250L
Spänning (V)	Enfas, 230 V AC $\pm 15\%$			
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Märkström (A)	15, 1	17	19	28
Spänning utan belastning (V)	56	56	56	56
Utström (A)	20~160	20~180	20~200	20~250
Nominell spänning (V)	16, 4	17, 2	18	20
Effektreglering (A)	—	—	—	—
Belastning (%)	60	60	60	60
Förlust utan belastning	40	40	40	40
Båge	Högfrekvens	Högfrekvens	Högfrekvens	Högfrekvens
Effekt (%)	85	85	85	85
Effektfaktor	0, 73	0, 73	0, 73	0, 73
Isoleringsklass	F	F	F	F
Kapslingsklass	IP21	IP21	IP21	IP21
Vikt (kg)	9	9	9	9
Dimensioner (mm)	400 \times 165 \times 315			

INSTALLATION

Enheten har en spänningens kompenseringsfunktion. Den fungerar normalt fastän spänningen växlar $\pm 15\%$ nominella spänningen.

Om du använder en lång ledning, använd en lämplig diameter, för att spänningsförlusten inte är för stor. En för lång ledning kan inverka på enhetens prestanda. Vi rekommenderar användningen av den angivna ledningslängden.

7. Försäkra att det inte finns blockader i enhetens kylningsöppningar för att kylningssystemet skall fungera korrekt.
8. Försäkra att skyddsgasens anslutningar är tätta. Gasen löper från flaskan till tryckregulatorn och slangen. Fäst slangarna med klämmar eller liknande för att argon inte läcker ut och luft in.
9. Använd en induktionskabel med en diameter på minst 6 mm² för att jorda höljet. Koppla jordningskabeln i jordningsskruven på baksidan av enheten.
10. Anslut svetsbrännaren eller elektrodhållaren enligt bilden. Vid MMA-svetsning: Försäkra att ledningen, hållaren och kontakten är kopplad i marken. Placera kontakten i minusanslutningen och fäst genom att dra medsols. Vid bågsvetsning: Anslut svetspistolens gas-eluttag i frampanelens anslutning och vrid medsols. Anslut pistolens lastfrånskiljare i frampanelens anslutning och fäst skruven.
11. Placera kontakten i frampanelens positiva anslutning och fäst genom att dra medsols. Fäst ledarfästet i arbetsstycket.
12. Koppla strömsladden i strömkällan enligt spänningen. Försäkra att strömkällan är rätt och att dess spänning är inom de tillåtna gränserna. Då de ovan nämnda skeden är avklarade är installationen klar.

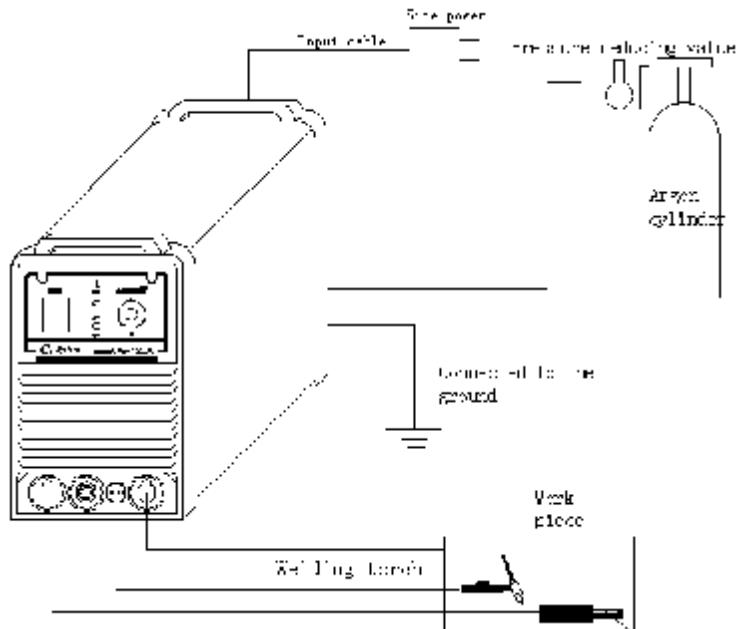

Varning!

Försäkra innan anslutning att strömmen är av. Den rätta ordningen är att ansluta svetskabeln och jordningskabeln först i enheten samt försäkra att de är ordentligt fast. Efter detta ansluts strömkällan.

HP-200A:



Bilden ovan är vägledande. Följ markeringarna på din enhet om handboken avviker från din egen enhet.

ANVÄNDNING

TIG-SVETSNING

1. Koppla på strömmen från bakpanelens brytare. Skärmen tänds och blåsaren startar.
2. Öppna argonflaskans ventil. Justera tryckregulatorn till rätt inställning.
3. Tryck på brännarens brytare. Magnetventilen öppnas. Du kan höra ljud av då bågen bildas. Samtidigt strömmar det argon ut ur brännaren. OBSERVERA: I samband med den första användningsgången måste brännarens brytare tryckas ner flera sekunder för att luften skall avverkas från slangarna. Då svetsningen är slutförd strömmar det fortfarande argon ur brännaren under flera sekunder, för att skydda svetsningen under nerkyllningen. Håll brännaren ovanför svetsningen en tid efter att bågen släcks.

6. Ställ in en lämplig svetsström och försäkra att den räcker för arbetsstyckets tjocklek och processens krav.
7. Håll elektroden 2-4 mm ifrån arbetsstycket, tryck på justeringsknoppen och tänd bågen kort. Svetsenheten är nu klar för användning.

MMA-SVETSNING

4. Koppla på strömmen från frampanelens brytare. Fläkten startar.
5. Försäkra att frampanelens brytare är i nedre läge. Impulsens överföringsbrytare och justeringen av strömmens lutningstid hävas.
6. Försäkra att svetsströmmen är lämplig i förhållande till arbetsstyckets tjocklek.



Varning!

Att lossa enhetens elledning under bruk är förbjudet. Det kan förorsaka livsfara och enhetsskador.

ANMÄRKNINGAR OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

1. Omgivning

- 6) Enheten kan användas i ett torrt utrymme vars fuktighet är max 90 %.
- 7) Omgivningstemperaturen är 10-40 grader.
- 8) Undvik svetsning i direkt solljus eller i duggregn.
- 9) Använd ej enheten i ett utrymme som har elledande damm eller frätande gas i luften.
- 10) Undvik gassvetsning i kraftig luftström.

2. Säkerhet

Svetsningsenheten har ett överspännings-, ström- och överhettningsskydd. Då enhetens spänning, utgångsströmmen eller temperaturen överskrider nominalvärdet slutar enheten automatiskt att fungera. För att svetsenheten kan skadas som följd av ovannämnda problem, skall följande punkter observeras:

- 2) Tillräckligt luftventilation i arbetsområdet

Svetsenheten är en effektiv maskin som använder mycket ström. Därför kräver den tilläggsskyllning. Enheten har en inbyggd blåsare som kyler ner den. Försäkra att luftintagsöppningarna ej är täckta och att de har minst 30 cm tomt

utrymme. Försäkra att arbetsområdets luftventilation är tillräcklig. Detta är viktigt gällande enhetens prestanda och varaktighet.

2) Överbelasta inte enheten

Övervaka strömmängden som används.

Försäkra att svetsströmmen inte överskider den tillgängliga strömmängden.

Överbelastning skadar enheten och den kan fatta eld.

3) Ingen överspänning

Enhetens spänning hittas i tekniska data. Den automatiska spänningskompensationskretsen sköter om att svetsströmmen hålls inom de tillåtna gränserna. Om spänningen överskrider den högsta tillåtna spänningen skadas enhetens delar. Därför bör användaren göra de nödvändiga förebyggande åtgärderna.

- 4) bakom enheten finns en jordningsskruv som är markerad med ett jordningsmärke. Höljet bör jordas noggrant med en jordningskabel vars diameter är minst 6 mm², för att undvika statisk elektricitet och elläckage.
- 5) Om svetstiden överskrider begränsningen slutar svetsenheten att fungera som en säkerhetsåtgärd. För att enheten är överhettad är temperaturavbrytaren i ON-läge och indikatorn lyser röd. I detta fall behöver man ej ta loss stickkontakten, för då kyler ej blåsaren ner enheten. Då indikatorn släcks och temperaturen sjunker till en normal nivå, kan svetsningen påbörjas.

VANLIGA FRÅGOR

Utrustningen, svetsmaterialen, miljöfaktorerna och elförsörjningen inverkar på svetsningen. Håll svetsomgivningen i skick.

B. Svarta märken i svetsningen

Svetsningens oxidering har ej stoppats. Kontrollera följande:

1. Försäkra att argonflaskans ventil är öppnad och att det finns tillräckligt med tryck i flaskan. Flaskan bör fyllas om dess tryck är under 0,5 MPa.
2. Kontrollera att flödet är tillräckligt. För att spara på gasen kan flödet justeras enligt svetsströmmen. Ett för lågt flöde kan förorsaka svarta prickar då det finns för lite skyddsgas för att skydda svetsningen. Vi rekommenderar att argonets flöde justeras till minst 5 l/min.
3. Kontrollera om det finns en blockering i brännaren.
4. Om gasens krets inte är lufttät eller om gasen inte är ren kan svetsningens kvalitet lida.
5. En stark luftström på arbetsplatsen kan försämra svetsningens kvalitet.

B. Att fåst adkomma en bäge för svart och det avbryts i ett.

1. Försäkra att volframelektroden är av god kvalitet.
3. Slipa elektrodens spets till kon-form. Om elektrodens spets ej slipas tänds ej bågen ordentligt och kan vara ostabil.

C. Utgångsströmmen mot svarar ej nominalvärde:

Då spänningen avviker från nominalvärdet är utgångsströmmen ej samma som nominella strömmen. Då spänningen är lägre än nominalvärdet kan maximala utgångsströmmen vara lägre än nominella strömmen.

D. Spänningen justeras ej ut där enheten är i bruk.

Kontrollera följande faktorer:

3. Elnätets spänning varierar.
4. Elnätet har störningar eller någon annan enhet stör den.

E Vid MMA-svetsning uppstår för mycket stenk.

3. Strömmen kan vara för hög och elektrodens diameter för liten.
4. Utgångsanslutningens polaritet är felkopplad. Polariteten bör vara kopplad andra vägen jämfört med den normala tekniken, vilket betyder att elektrodhållaren kopplas i strömkällans minusanslutning och arbetsstycket i den positiva anslutningen. Koppla polariteten andra vägen.

UNDERHÅLL



OBSERVERA!

Stäng av strömmen innan underhåll och granskningar. Ta loss stickkontakten innan höljet öppnas.

1. Avverka damm med ren och torr tryckluft regelbundet. Om svetsenheten används i ett utrymme med rök eller föroreningar i luften, bör dammet avverkas dagligen.
2. Tryckluften får ej vara för hård, så de små delarna inne i enheten ej tar skada.
3. Granska svetsenhetens ledningar regelbundet och försäkra att de är rätt anslutna och spänt (i synnerhet de delar och anslutningar som trycks fast)
Om du hittar lösa ledningar skall de rengöras och fästas ordentligt.
4. Håll enheten borta från vatten. Om enheten blir våt skall den torkas och enhetens isolering granskas.
5. Om svetsenheten ej används under en längre tid skall den läggas i försäljningsförpackningen och förvaras på en torr plats.

INNAN DU GRANSKAR



WARNING

Prövningar och vårdlösa reparationer kan leda till brister i enhetens funktion och försvårar reparationer och granskningar. De nakna delarna har en livsfarlig spänning då enheten är elektrifierad. En indirekt eller direkt beröring leder till elektrisk stöt. En allvarlig elstöt kan leda till död.



Fel	Lösning
Strömmindikatorn tänds ej, fläkten fungerar ej och det finns ingen svetsström.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strömmen är avbruten från brytaren. 2. Kontrollera elnätets funktion. 3. Kontrollera att elledningen är anslutna.
Strömmindikatorn tänds, fläkten fungerar inte.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Enheten är anslutna till ett 380 volts elnät och skyddskretsen har utlöst. Anslut enheten till ett 240 volts nät och prova igen. 6. 240 volts spänning är instabil (elledningen är för tunn) eller elledningen är anslutna till elnätet och det har lett till att skyddskretsen har utlöst. Använd en tjockare elledning och spänna matningsanslutningarna noggrant. Stäng av strömmen för 2-3 minuter och prova igen. 7. Brytarens och strömpanelens ledning är låst. Spänningen den. 8. Att ofta under en kort tid använda strömbrytaren leder till att skyddskretsen utlösas. Stäng av strömmen för 2-3 minuter och prova igen. 5. Strömpanelens 24 volts relä har ej startat eller är skadad. Granska 24 volts strömkällan och reläet. Om reläet är skadat, byt ut det till en likadan.
Fläkten fungerar, indikatorn tänds ej och det b)gens antändningsljudet ej. B)gen tänds inte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. VH-07-komponentens spänning är varierande ca 308 volts likström från strömpanelen till MOS-kretskortet. 2. MOS-kretskortet har en grön indikator. Om den inte lyser saknas spänningen. Granska felet och ta kontakt med terförsäljaren. 3. Granska anslutningarnas anslutning. 4. Granska styrkretsen och ta reda på felet, eller ta kontakt med terförsäljaren. 5. Granska skicket på brinnarens strykabel.
Felindikatorn lyser ej, b)gens antändningsljudet ej men det finns ingen svetsström.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Granska skicket på brinnarens ledning. 4. Granska skicket på jordningsledningen och anslutningen. 3. Elektrodens eller brinnarens positiva anslutning är ej kopplad.
Felindikatorn tänds ej, b)gens antändningsljudet ej, att torka av svetsningen kan leda till att b)gen tänds.	<ol style="list-style-type: none"> 4. B)transformatorns ledning har ej anslutningspunkt till strömpanelen, spänningen. 5. Spetsen har oxiderats eller är för lång för att arbeta med. Rengör spetsen eller dra ur den till ca 1mm. 6. Brytaren (MMA-svetsning/argon-b)gsvetsning) är skadad, byt ut. 4. Delen som behövs vid antändning av b)gen är defekt, byt ut mot ny.
Felindikatorn tänds och det finns ingen svetsström.	<ol style="list-style-type: none"> 4. +verhetningsskyddet har utlöst sig. Stäng av enheten och koppla från strömmen då felindikatorn har släcknat. 5. +verhetningsskyddet har utlöst sig. Vänta 2-3 minuter (argon-b)gsvetsning har ej +verhetningsskydd). 6. Inverterkretsen är defekt. Dra huvudtransformatorn i MOS-kretskortet upp och prova igen. <ul style="list-style-type: none"> (1) Om felindikatorn fortfarande lyser, stäng av enheten och dra strömförsörjningsanslutningen i b)gens strömkälla upp (nära blåsaren) och prova igen. <ul style="list-style-type: none"> a. Om felindikatorn fortfarande lyser är en transistor defekt. Byt ut den defekta transistorn. b. Om felindikatorn ej lyser är b)gens antändningskretskort defekt. Byt ut. (2) Om felindikatorn inte lyser: <ul style="list-style-type: none"> a. Den mittersta kretskortets transformator kan vara defekt. Mät huvudtransformatorns induktans och Q-volymen med induktansbro ($L=0,9 \text{ mH } Q>35$). Om volymen är för låg ska transformatorn bytas ut. b. Transformatorn är defekt, ta reda på felet och byt ut likriktnaren till en ny likadan. 4. -terställningskretsen är defekt.
Utströmmen jämnas ej ut och potentiometern kan ej kontrollera den.	<ol style="list-style-type: none"> 2. 1K-potentiometern är defekt, byt ut. 2. Nätanslutning har en dålig kontakt, granska anslutningarna.
För mycket stänk och elektroden korroderas.	Elektroden är felkopplad, byt ut jordningsledningen och handtagets ledning.